

经开区“6·3”亡人事故调查报告

2025年6月3日，北京经济技术开发区河西区泰河路6号的康龙化成（北京）新药技术股份有限公司发生一起亡人事件，造成2人死亡。该事件已按要求上报市应急管理部门。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规，2025年6月15日经开区管委会批准由城市运行局牵头成立事故调查组，生物技术和大健康产业局、社会事业局、综合执法局、总工会、大兴公安分局作为成员单位参与事故调查，同时邀请经开区纪检监察工委参加。

调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，针对本次事故暴露出的问题提出了防范及整改措施。现将情况报告如下：

一、基本情况

（一）实验项目基本情况

DT-818 为一类创新药，主要用于治疗强直性肌营养不良，目前处于 IND 审批阶段，该产品属于注射用原料药，产品需要控制微生物 TAMC NMT 1000 CFU/g, TYMC NMT 100 CFU/g,

LOGMB1577-37 Absent in E. coli, Endotoxin NMT 0.5 EU/mg. 该产品对氧气敏感，终产品步骤操作需要控制氧含量，所用溶剂及试剂需要除氧。该项目一共 22 个步骤，其中最后 5 步反应需要在北京放大实验室生产。

（二）事故相关单位情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成公司”），于 2004 年成立，楼柏良：法定代表人、董事长；楼小强：主要负责人、总裁兼首席运营官；注册资本为 177819.5525 万元，统一社会信用代码为 9111030276350109XG，注册地址为北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层，所属行业为科学研究和技术服务业>研究和试验发展>医学研究和试验发展(M7340)，经营范围包含：药用化合物、化学药、生物制品、生物技术的研究与开发；提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；货物、技术进出口业务。

（三）劳动合同签订情况

2024 年 8 月 13 日，康龙化成公司与郭伟签订员工劳动合同书。康龙化成公司安排郭伟从事研发部门的研究员岗位（实际为放大实验室生产操作员），从事该岗位职责范围内的工作，工作区域为北京市。本合同为无固定期限劳动合同，自 2024 年 9 月 3 日生效。

2022 年 10 月 31 日，康龙化成公司与井广学签订员工劳动合同书。康龙化成公司安排井广学从事研发部门的研究员岗位（实际为放大实验室生产操作员），从事该岗位职责范

围内的工作，工作区域为北京市。本合同为无固定期限劳动合同，自 2022 年 10 月 31 日生效。

（四）事故现场情况


事故发生地点位于北京经济技术开发区泰河路 6 号的康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 12 号楼一层纯化间 1 内，纯化间 1 外部走廊有监控，进入更衣室后未安装摄像头。纯化间 1 为长方形布局（长 8.1 米 × 宽 4.15 米），内有三个氮气管路阀门，分别为氮气管 1、氮气管 2、氮气管 3 通过上锁的方式进行管理，钥匙放在纯化间更衣室旁的衣柜内，谁使用谁领取，没有领取记录。氮气管 1 通过管路直接连接柔性隔离器氮气管入口，未接入流量计，上锁装置在地上。氮气管 2 未连接设备。氮气管 3 通过管路直接连接 100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24，未接入流量计，未接排空口。事发时，100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24 内有搅拌，氮气管 3 为开启状态，事发后氮气管 3 被关闭。纯化间 1 内安装有氧含量报警器 1 台，位于东侧墙上，100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24 与移动式反应釜中间位置，离地 1.8m。纯化间 1 内安装了 2 个可燃气体探头，1 个安装在东侧墙上，移动式反应釜附近，离地 0.47m，另一个安装在西侧墙上，柔性隔离器附近，离地 0.3m。

柔性隔离器位于纯化间 1 内西南侧，属于临时搭建设施。柔性隔离器，袋子采用 TPU（聚氨酯）透明膜制作，架子采用不锈钢 304 搭建。隔离器主要用于创造局部无菌环境（C 级）及氮气环境，避免产品被房间环境及人员微生物污染，同时避免产品暴露在空气中变质。柔性隔离器内放有抽滤罐

一台，属于压力容器，用于反应釜体系过滤，实现固液分离，固体（产品）在隔离器进行收集包装。抽滤罐分上下两层，分别用长螺丝进行固定，现场发现多数螺丝扣未按要求扣紧。柔性隔离器内地面放有一把剪刀，剪刀两侧均有划痕和豁口、一个酒精喷壶、几块擦拭白布。柔性隔离器外摆放一台母液接收罐，用于过滤母液的收集，管路未完全连接完毕。

放大实验室白班生产操作员刘书伟发现死者井广学、郭伟时，二人位于柔性隔离器内，身穿隔离服。身体处于平躺状态，头朝南侧，脚朝北侧。井广学平躺，面部朝上，双手位于身体两侧。郭伟在井广学身旁平躺，头部微靠井广学身体，左手搭在井广学上半身。


(1) 纯化间 1 整体图

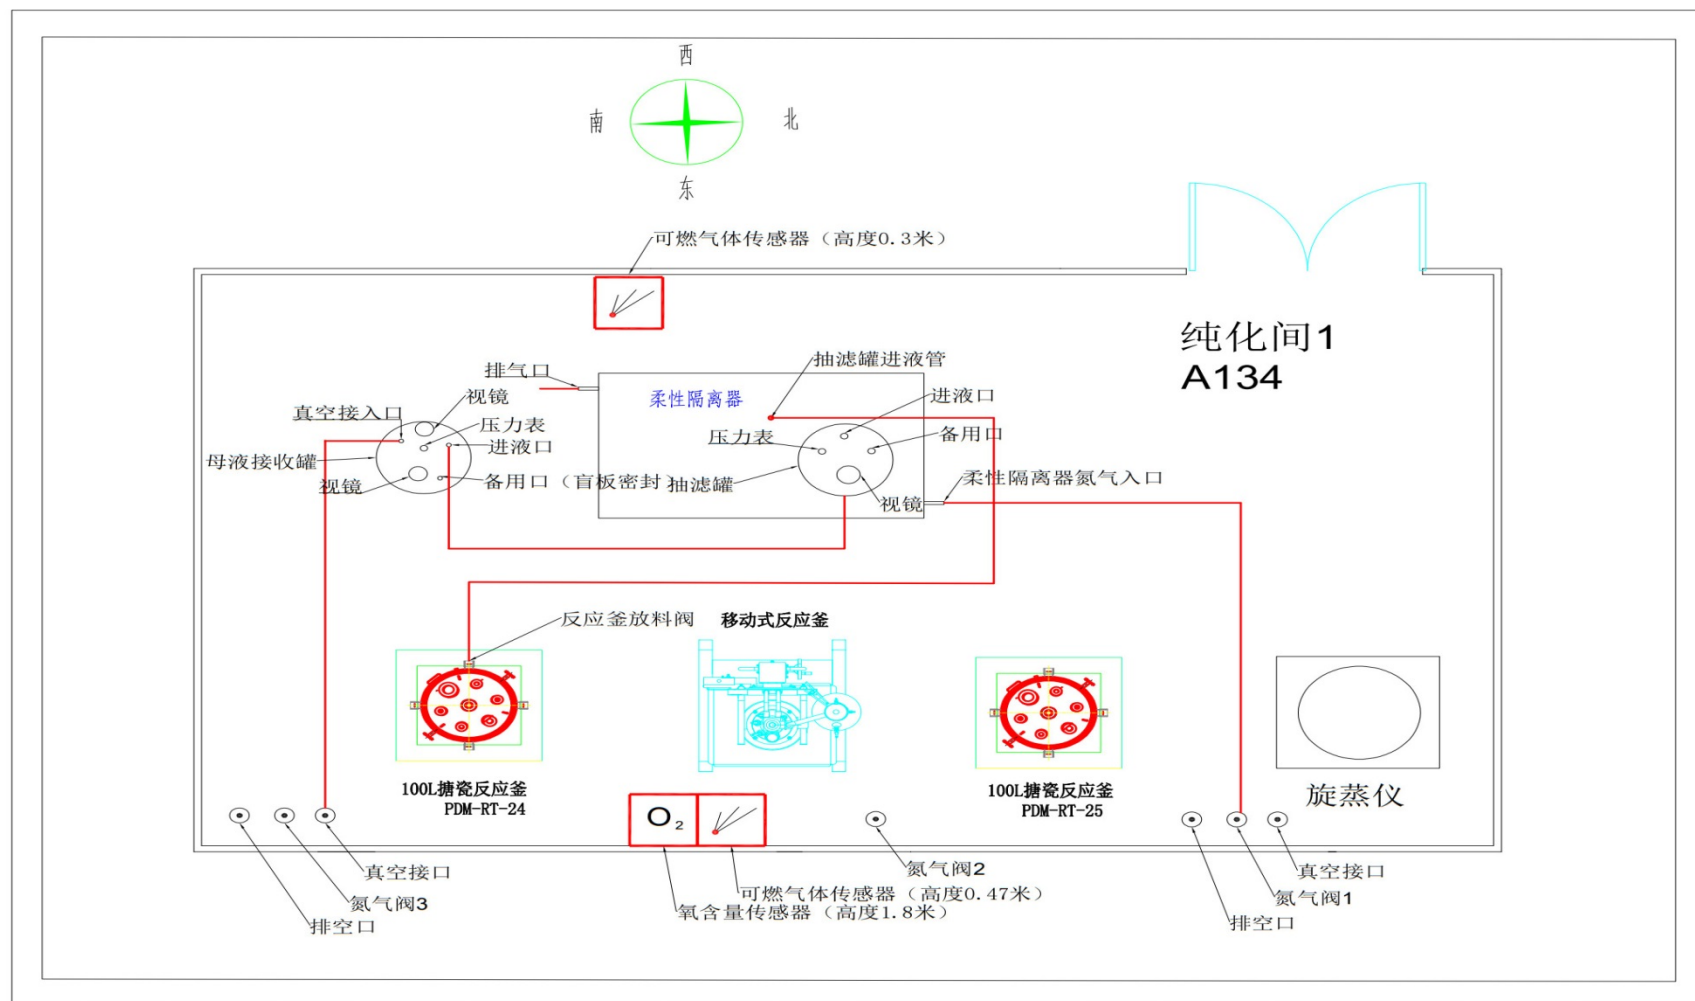

(2) 柔性隔离器图 1



(3) 柔性隔离器图 2

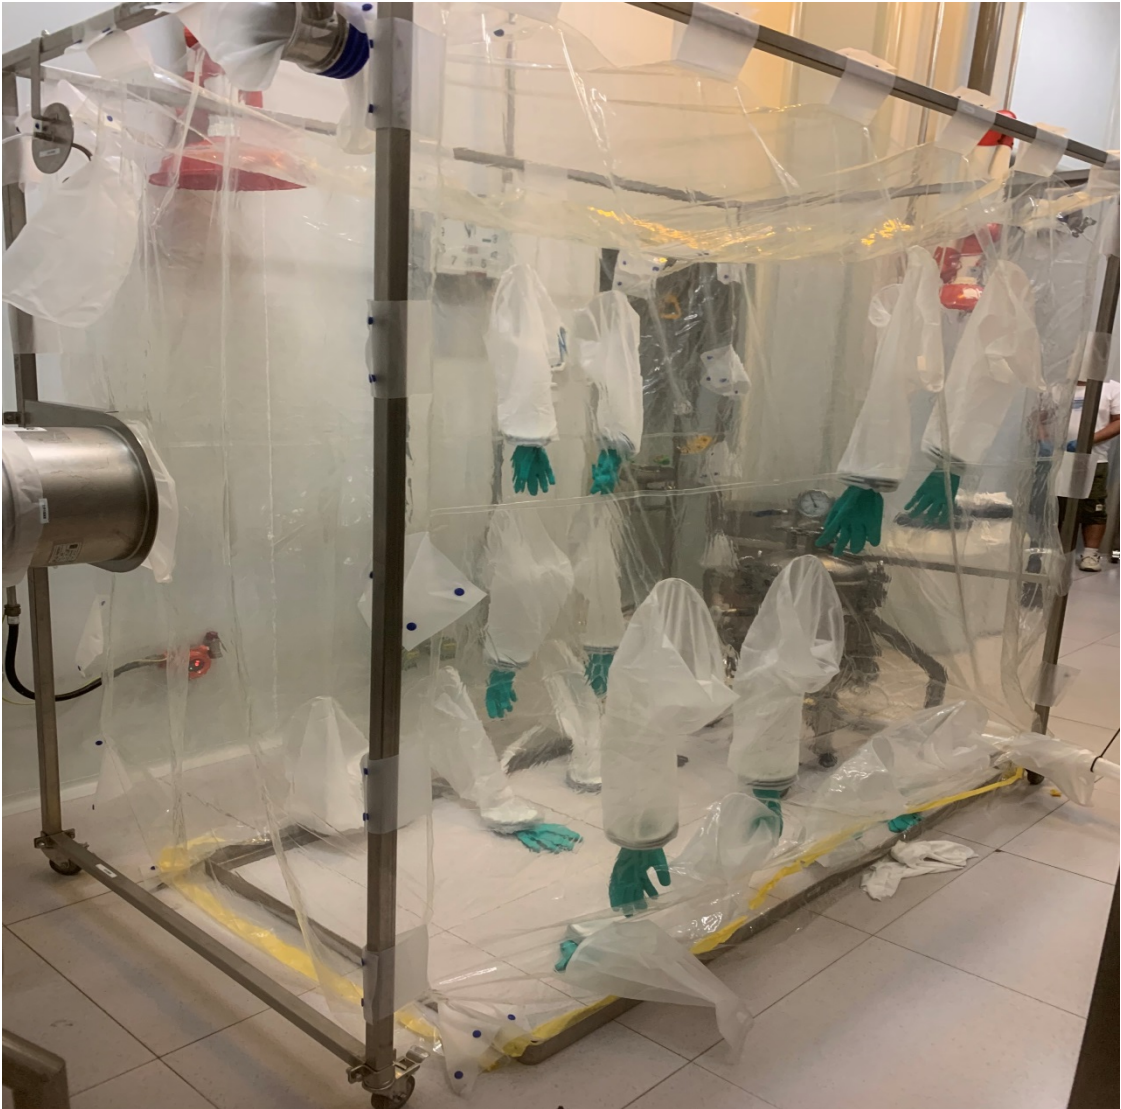

(4) 母液接收罐图



(5) 氮气阀门 1 区域图



(6) 反应釜 PDM-RT-24 区域图



(7) 氧含量探测器区域图



二、事故经过及抢险救援情况

(一) 事故发生经过

经调查，结合现场勘察、人员笔录、资料查阅，综合分析判断得出以下推断：

2025年6月2日晚19时许，井广学、郭伟按照工作安排到达工作岗位负责夜班实验生产操作工作。按照实验进度，当晚的工作内容，两人需要每2小时前往纯化间1进行反应釜温度记录，并将抽滤罐、母液接收罐等装置安装完毕，准备为当晚后续的抽滤实验进行准备。晚22时许，井广学、

郭伟在纯化间 1 内对柔性隔离器内的抽滤罐进行滤布安装。安装完毕后返回二层休息室。晚 24 时研究实验室研究员刘志京查看完 100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24 内物料状态后，告知井广学、郭伟，搅拌保温要继续进行，持续过夜，并每 2 小时记录温度。因此井广学、郭伟停止了柔性隔离器等安装工作。6 月 3 日凌晨 5 点 30 分许，刘志京与郭伟前往纯化间 1 查看 100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24 情况，并告知郭伟，白班前准备好柔性隔离器等装置的安装工作，做好抽滤前的准备工作。上午 5 点 47 分，井广学、郭伟共同进入纯化间 1 开始作业。井广学、郭伟将柔性隔离器等设备安装完毕后，其中一人打开北侧氮气阀 1 开关向柔性隔离器内通入氮气稳定洁净环境，同时进行了抽滤器密封性实验，当抽滤器压力表出现掉压状态时，确定抽滤器密封性有问题。随后其中一人关闭氮气阀 1，将柔性隔离器四周密封胶带打开释放氮气，具体时间无法确定，释放过程没有使用氧含量检测仪进行测试。氮气释放后，两人进入柔性隔离器对抽滤器进行检查，蹲下使用剪刀对抽滤器螺口进行重新紧固。随后两人因缺氧导致身体不受控制，后仰躺在隔离器内部。

6 月 3 日放大实验室白班生产操作员刘书伟早上 7 点 50 左右到 12 号楼 2 层员工休息室，未发现前一天夜班生产操作员郭伟、井广学。于是前往纯化间 1，进去后发现郭伟、井广学头部朝南平躺在柔性隔离器内，井广学躺在靠近反应釜的一侧，郭伟躺在另一侧。郭伟脸部靠着井广学肩膀位置，左手在井广学上半身放着。井广学脸色发白，郭伟嘴唇发紫。

刘书伟分别将两人头部挪出柔性隔离器后用走廊电话进行呼救。随后二楼人员赶往现场进行施救，过程中拨打 120 电话。后经抢救无效死亡。

（二）应急救援处置过程

（一）6 月 3 日上午 7 点 50 左右，放大实验室生产主管尤龙在办公室接到放大实验室白班生产操作员刘书伟电话，说纯化间 1 出事了，尤龙立刻前往一楼纯化间 1，并让刘书伟立即拨打 120 电话，赶紧多喊几个人来帮忙。刘书伟立即跑到 2 层休息室喊人，放大实验室生产组长马国印及几个同事在 2 层休息室看到刘书伟进来喊他们去救人。他们立即赶到现场，将井广学、郭伟抬至实验区走廊继续进行抢救，马国印拨打电话给放大实验室生产经理秦飞豹。换人抢救时，马国印返回纯化间 1 内将南侧氮气阀 3 关闭，其他 2 个阀门未查看是否开启。6 月 3 日上午 8 点 20 分左右，放大实验室生产主管张佳伟配合公安部门人员进入现场检查氮气阀门。检查过程中发现氮气阀 1、氮气阀 2、氮气阀 3 均为关闭状态。

6 月 3 日 7 点 51 分市急救中心接报后，立即调派 2 辆急救车前往现场进行救援。8 点 03 分急救车组到达现场后，立即对井广学、郭伟进行检查并抢救。井广学、郭伟均为平躺位，神志丧失、双侧瞳孔散大，对光反射消失，颈动脉搏消失，呼吸停止，心音消失。心电图提示心室停搏。医护人员现场给予患者胸外按压、肾上腺素静脉注射、心电监护等抢救措施。8 点 37 分心电监护心室停搏，车组医生向单位负责

人交代病情，单位负责人表示理解，停止继续抢救，交于民警处理。9点01分车组医生电话告知市急救中心，现场2名患者均死亡，原因不详，已交警察处理，未转运。

（二）2025年6月3日8时43分，城市运行局先后接康龙化成公司及博兴路派出所报：位于北京经济技术开发区河西区泰河路6号的康龙化成（北京）新药技术股份有限公司发生一起亡人事件，造成2人死亡。接报后，工委管委会领导高度重视，进行部署，要求“相关部门立即开展事故调查，妥善处理善后事宜，快速查明事故原因，关注事故引发舆情”。城市运行局、公安、生物技术和大健康产业局、属地街道等部门立即赶赴现场调查处理。城市运行局、公安相关负责同志立即开展事故现场调查工作，对事故现场进行封锁，控制相关人员。

事故调查组对本次事故应急救援过程中的信息报告、事故处置和医疗救护进行评估，讨论得出未发现本次事故应急救援过程中出现明显问题。

（三）事故伤亡情况及善后情况

1. 郭伟，死者之一。男，37岁，河北人，康龙化成公司放大实验室生产操作员，中专学历，性格内向不爱说话。与康龙化成签订劳动合同，从事康龙化成公司实验工作6年。事发前在康龙化成12号楼一层纯化间1进行DP818一类创新药析晶实验第193步搅拌保温。按照工作分配，6月2日郭伟负责夜班值守，工作内容为反应釜温度记录及为6月3日白班抽滤实验安装、消毒、调试柔性隔离器等设备。经公

安部门确认，其死亡原因为缺氧窒息死亡。

2. 井广学，死者之一。男，38岁，北京人，康龙化成公司放大实验室生产操作员，大专学历，性格外向，爱说话，工作做事粗糙。与康龙化成签订劳动合同，从事康龙化成公司实验工作8年。6月2日与郭伟一起负责夜班值守工作，工作内容与郭伟相同。经公安部门确认，其死亡原因为缺氧窒息死亡。

事故发生后，康龙化成公司成立了善后工作小组，并委派相关领导及员工组成陪护组、家属生活保障组，专人24小时全程陪同家属办理相关事宜。郭伟家属、井广学家属都不同意公安部门对其进行尸体解剖分析鉴定。家属对死亡原因无异议。

三、事故调查相关情况

（一）相关人员笔录情况

1. 张佳伟，放大实验室生产主管。张佳伟曾在5月25日告知井广学、郭伟，提前将柔性隔离器安装完，为后续实验过程做准备。

2. 田伟，研发实验室研发组长，负责本组研究员具体工作，6月2日晚19点30分，田伟让井广学用门禁给自己开门，进入12号楼1层纯化间1查看100L搪瓷反应釜PDM-RT-24物料状态，在此期间，井广学与田伟一同进入纯化间1，两人进行了普通聊天。20点左右出来，田伟表述在纯化间1内没有看到氮气管线连接柔性隔离器，100L搪瓷反应釜PDM-RT-24进料管线没有接入柔性隔离器内抽滤罐。

3. 刘志京，研发实验室研究员，负责实验项目的过程把控，对实验内容进行指导、调整。6月2日负责本项目的夜班工作。当晚22点，刘志京第一次前往事发纯化间1内查看100L搪瓷反应釜PDM-RT-24进度，看到井广学、郭伟在柔性隔离器内进行对抽滤罐进行滤布安装工作，抽滤罐与反应釜链接进料管没有接，柔性隔离器氮气管已接，未通氮气。6月3日凌晨00点30分，刘志京第二次进入纯化间1查看进度，并当面告知井广学、郭伟，研发方案有调整，目前进程为搅拌保温过夜，并要求两人在夜班期间将柔性隔离器装置安装调试完毕，为6月3日白班的抽滤实验做好准备。6月3日早5点半左右，刘志京第三次前往纯化间查看反应进程，井广学没有出现，郭伟用门禁开给刘志京开门，查看完反应进程后，刘志京下夜班回家。查看反应进程不需要对设备进行任何操作。

4. 朱晓东，放大实验室生产组长，负责本组生产操作人员工作安排，分组安排，项目跟进等工作。通过朱晓东手机微信聊天记录查到，6月3日凌晨0点44分，刘志京（微信名 aliu）在工作群内告知“固化时间延长，保温过夜”。证实刘志京所说情况属实。

5. 马浩，研发实验室研究员。6月2日负责12号楼1层纯化间1的实验研究工作。白班工作时，曾使用过纯化间1北侧的氮气阀1管路进行惰化水实验，实验完毕后现场操作员对氮气阀1进行了关闭上锁。

6. 陈元浩，放大实验室生产操作员，6月2日与刘书伟

同组白班，将实验物料从合成区转移至 12 号楼 1 层纯化间 1 内 100L 搪瓷反应釜 PDM-RT-24 内。对纯化间 1 内进行消毒，并通过物料传送口，将酒精喷壶放置在柔性隔离器内。6 月 2 日夜班前与井广学进行工作交接后下班。

（二）其他调查情况

1. 事发实验为 DP818 一类创新药最后一步析晶实验。该实验手册一共 248 步操作，其中 1-182 步为合成区操作，183-248 步需洁净区操作。事故发生步骤为第 193 步，操作指令为：控制反应釜 B 温度于 $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，保温搅拌至少 8 小时，每 $2 \pm 0.5\text{h}$ 记录一次反应釜温度，操作员在为第 194 步抽滤实验进行准备时出的事。

2. 康龙化成公司标准操作规定中《柔性隔离器使用和清洁》第 5.3 条操作使用中要求“所有物料以及工具等均需要通过连续套袋进行传进传出。通过柔性隔离器的手套操作。”

3. 上海三剑制药设备有限公司提供的《软质防护隔离器安装及使用说明》第 4 条软质隔离器的使用中要求“按照隔离器规定的操作规程，将物料通过侧面的连续套袋口传递进舱体内，通过手套进行生产操作。”

4. 康龙化成公司标准操作规定中《抽滤罐的使用》第 5.2.1.2 要求“将所用滤布或滤袋和所有零部件进行安装，关闭其他阀门，打开真空阀门，待压力表读数 $\leq -0.08\text{MPa}$ 后，关闭真空阀门要求 30 分钟后真空度变化不超过 0.01MPa 。”

（三）技术鉴定情况

调查组依法委托中国安全生产科学研究院对本次事故

进行技术鉴定分析，分析得出造成本次事故直接原因为柔性隔离器内通入氮气，导致氧气浓度急剧下降至窒息阈值（<19.5%），作业人员未采取防护措施进入，因缺氧窒息死亡。

四、事故的原因和性质

调查组依法对事故现场进行了认真勘查，及时提取了相关证据资料，对事故相关人员进行了调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。

（一）直接原因

郭伟、井广学作为放大实验室生产操作员，安全意识淡薄，未按照康龙化成公司制定的《柔性隔离器使用和清洁》第 5.3 条操作使用中要求执行，在进行抽滤前的准备工作时，未通过柔性隔离器的手套操作，进入柔性隔离器内部进行操作，导致事故发生。

（二）间接原因

康龙化成公司对郭伟、井广学的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程督促落实不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患；对郭伟、井广学进行的安全生产教育培训工作不到位，造成郭伟、井广学不具备必要的安全生产知识，不熟悉安全生产规章制度，未按照康龙化成公司制定的《柔性隔离器使用和清洁》第 5.3 条操作使用中要求执行，在进行抽滤前的准备工作时，未通过柔性隔离器的手套操作，进入柔性隔离器内部

进行操作，导致事故发生。

（三）事故性质

鉴于上述原因分析，根据国家有关法律法规的规定，经事故调查组认定，本次事故是一起因**违章作业**引发的一般生产安全事故。

五、行业部门履职情况

2025 年以来生物技术和大健康产业局对行业监管的企业开展了以下内容：

（一）明确管辖企业台账

生物技术和大健康产业局先后建立了重点材料企业、重点生物医药企业、使用电伴热重点企业等台账信息。

（二）安全生产检查

生物技术和大健康产业局共计开展安全生产检查 71 次，累计出动 142 人次，发现问题隐患 101 项，隐患发现率 142.25%，隐患整改率 100%；联合其他部门开展明察暗访 2 次，走访 4 家企业。指导企业开展自查发现隐患 116 项，均已整改完成。

（三）安全生产宣传和培训

生物技术和大健康产业局组织安全生产宣传学习及警示教育 4 次，开展极端天气和重点时段安全提示 15 次，累计发放安全生产宣传海报及资料 300 余份。督促企业开展消防安全培训 7618 人次，并协助上级部门开展安全生产培训 3 场，累计培训企业相关人员 209 人次。

（四）针对事故单位相关情况

生物技术和大健康产业局针对康龙化成公司特点开展分类分级管控并建立重点场所台账。2025年以来，对康龙化成公司开展了三次安全生产检查及帮扶指导工作，累计发现问题隐患7项，均已督促企业完成整改并提交整改报告，形成闭环管理。督促康龙化成公司开展自查自纠工作，累计发现安全隐患问题8项，均已完成整改。指导康龙化成公司开展消防安全培训286人次。对康龙化成公司开展政策法规宣传及警示教育4次，推送极端天气和重点时段安全提示15次，现场发放安全生产海报及安全资料。协助上级部门组织康龙化成公司开展安全生产培训3场。

六、事故责任分析

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规的规定。调查组依据事故调查核实的情况及事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任。

（一）事故相关责任人员

1. 郭伟、井广学作为放大实验室生产操作员，安全意识淡薄，未按照康龙化成公司制定的《柔性隔离器使用和清洁》第5.3条操作使用中要求执行，在进行抽滤前的准备工作时，未通过柔性隔离器的手套操作，进入柔性隔离器内部进行操作，导致事故发生。对事故发生负有直接责任，鉴于责任人在本次事故中死亡，因此不再追究其责任。

2. 楼小强，作为主要负责人，未认真履行安全监管职责，未督促企业认真落实企业主体责任；对安全管理部门、实验

室生产部门落实安全生产责任监督管理不到位；对现场操作人员落实安全生产规章制度和操作规程督促不到位；安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生，对事故发生负有领导责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项有关规定，建议对楼小强处上一年年收入百分之四十的罚款。

3. 张发良，作为中国区生产副总裁，未认真履行安全监管职责，对实验室生产部门及人员落实安全生产责任监督管理不到位；对实验室生产人员落实安全生产规章制度和操作规程督促不到位；安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患；对实验室生产部门开展的安全生产教育和培训工作监督落实不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对张发良处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

4. 王立辉，作为分管安全生产的副总裁，未认真履行安全监管职责，对安全管理部门及人员落实安全生产责任监督管理不到位；对安全管理部门日常检查工作监督落实不到位；对安全生产规章制度和操作规程落实情况监督、检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制

落实不到位；对安全管理部门开展的安全生产教育和培训工作监督落实不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对王立辉处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

5. 陈书哲，作为放大实验室生产总监，未认真履行安全监管职责，对放大实验室及生产人员落实安全生产责任监督管理不到位；对实验过程涉及的安全风险辨识不到位；对放大实验室安全管理不到位；未建立健全放大实验室生产人员的安全操作规程；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；对放大实验室生产人员操作规程执行情况督促、检查不到位；对放大实验室开展的安全生产教育和培训工作监督落实不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对陈书哲处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6. 秦飞豹，作为放大实验室生产经理，未认真履行安全监管职责，对放大实验室生产人员落实安全生产责任监督管理不到位；对放大实验室生产人员操作规程执行情况督促、检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工

作机制落实不到位；对放大实验室生产人员的安全生产教育和培训工作监督落实不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对秦飞豹处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

7. 张佳伟，作为放大实验室生产主管，未认真履行安全监管职责，对涉事实验生产人员落实安全生产责任监督管理不到位；对涉事实验生产人员操作规程执行情况督促、检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；对涉事实验生产人员的安全生产教育和培训工作监督落实不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对张佳伟处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

8. 朱晓东，作为放大实验室生产组长，未认真履行安全监管职责，对本组生产人员落实安全生产责任监督管理不到位；对本组生产人员操作规程执行情况督促、检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；未对本组实验室操作人员进行有效的安全生产教育和培训工作，造成郭伟和井广学不具备必要的安全生产知

识，不熟悉安全生产规章，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对朱晓东处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

9. 何振，作为安全管理部门安全经理，未认真履行安全监管职责，对实验室安全管理人员落实安全生产责任监督管理不到位；对安全生产规章制度和操作规程执行情况监督检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；对实验室安全管理人员组织的安全生产教育和培训工作监督管理不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对何振处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

10. 王利永，作为安全管理部门安全主管，未认真履行安全监管职责，对放大实验室安全管理人员落实安全生产责任监督管理不到位；对放大实验室的生产规章制度和操作规程执行情况监督检查不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；对放大实验室安全管理人员组织的安全生产教育和培训工作监督管理不到位，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对王利永处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

11. 王宇飞，作为安全管理部门安全工程师，未认真履行安全监管职责，安全生产责任落实不到位；对放大实验室安全生产监督检查不到位，对放大实验室的生产规章制度和操作规程执行情况监督检查不到位；对放大实验室实验过程涉及的安全风险辨识不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；未对放大实验室生产人员进行有效的安全生产教育和培训工作，造成郭伟和井广学不具备必要的安全生产知识，不熟悉安全生产规章，导致事故发生，对事故发生负有管理责任。以上行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项、第（五）项、第（六）项有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议对王宇飞处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（二）事故相关责任单位

康龙化成公司安全生产主体责任落实不到位；员工教育培训不到位；安全生产管理制度落实不到位；生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位；作业现场安全生产管理不到位，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项有关规定，建议对康龙化成

公司处三十万元以上一百万元以下的罚款。

七、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全生产红线意识。

事故相关责任单位务必要深刻汲取事故教训，保持警钟长鸣，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要“举一反三”，严格落实企业安全生产主体责任，严格落实安全基础管理，严格落实员工岗位操作规程。安全工作重于泰山，事故相关责任单位务必要进一步做好安全生产相关工作，强化自身的紧迫感和责任感，确保安全生产。

（二）立即排查隐患，落实整改到位。

事故相关责任单位务必要全面迅速排查事故隐患，在人防、技防、物防“三防”上加强排查隐患，做到即查即改，严禁类似事故再次发生。务必要完善安全管理制度，全员落实安全责任，加强日常巡检巡查，强化作业现场管理及作业人员防护用品使用的巡查力度，把隐患当做事故，逐项消除。务必要加强员工安全培训教育，规范员工作业操作规程，提高从业人员安全操作技能和安全意识。特别是短期雇佣人员安全教育，务必要有针对性的开展一次专项教育培训，教育从业人员严格执行行业标准和操作规程，提高从业人员事故防范和自我保护能力。

（三）加大宣传引导力度。

各部门、各街镇在本行业监管领域内加大安全生产宣传教育力度，督促生产经营单位落实企业主体责任，压实生产安全突发事件信息上报责任，提高突发事件应对处置能力。

要充分抓住安全生产治本攻坚三年行动工作契机，全面开展安全生产隐患排查工作，加快推动生产经营单位安全生产隐患自查工作。

（四）开展事故警示教育。

生物技术和大健康产业局在本行业领域内开展全区事故警示教育，通过警示教育起到震慑作用，要全面加强企业的安全防范意识，提高安全管理水平，采取有效措施防止类似事故发生。

下一步，对事故认定的责任单位和责任人，由经开区综合执法局、大兴公安分局等部门依照相关法律法规进行处理，并将处理结果反馈至事故调查组。

经开区“6·3”事故调查组

2025年8月28日